

SXV2#, MCV2#系

P店

標 題 マークIIワゴン修理書/追補版の内容訂正のお知らせ

マークIIワゴン修理書/追補版(品番62880,1998年8月発行)の内容に誤りがありましたので訂正します。

部位 SL-20 セキリュティー&ロック - ドアコントロールトランスミッター

(a) トランスミッター登録

(正)

- (1) 追加モード、書き換えモード選択後、トランスミッターのLOCK、UNLOCKスイッチを同時(1.5秒以内)に押す。

<注意>

- 同時押しの目安はトランスミッターのLEDが1回点灯した直後にスイッチを離す。
- 1.5秒後に2回目のLEDが点灯し、2回目のLEDが点灯すると登録できない。



(誤)

- ~~(1) 追加モード、書き換えモード選択後、トランスミッターのLOCK、UNLOCKスイッチを同時に1秒以上押す。~~

(正)

- (2) 再度、トランスミッターのいずれかの送信スイッチを1秒以上押す。

<注意>

上記作業を20秒以内で行う。

<参考>

この時、トランスミッターのLEDは2回点灯する。



(誤)

- ~~(2) 3秒以内に再度トランスミッターのいずれかの送信スイッチを1秒以上押す。~~

<注意>

~~上記作業を40秒以内で行う。~~