


トヨタ マークII, チェイサー, クレスタ

P, A, V店

**標 題** トヨタ マークII, チェイサー, クレスタ修理書の内容一部変更のお知らせ

トヨタ マークII, トヨタ チェイサー, トヨタ クレスタ修理書(昭和59年8月発行, 品番62086)のブレーキ ESC ダイアグノーシス コード(P 8-67)を訂正いたします。

**ダイアグノーシス コード**

ダイアグノーシスコード	LED ライト	故障内容	故障箇所
0	ON  OFF	コンピュータ内部不良	コンピュータ
11	ON  OFF	メイン リレー接点オープン メイン リレー コイル ショート メイン リレー コイル オープン	メイン リレー, 回路
		全ソレノイド断線またはボデー ショート	ソレノイド, 回路
12	ON  OFF	メイン リレー接点ショート	メイン リレー
21	ON  OFF	いずれかのソレノイド断線またはショート	ソレノイド回路
22	ON  OFF	ソレノイド端子間ショート	ソレノイド回路
31	ON  OFF	フロント右スピード センサ断線またはショート	フロント右スピード センサ, 回路
32	ON  OFF	フロント左スピード センサ断線またはショート	フロント左スピード センサ, 回路
33	ON  OFF	リヤ スピード センサ断線またはショート	リヤ スピード センサ, 回路
41	ON  OFF	バッテリー電圧低下	電源回路
なし	OFF 	コンピュータ電源切れ	電源回路
		アクチュエータ内部の機械的故障 P/S油圧の低下 P/Sフルードのもれ	アクチュエータ P/Sフルードレベル P/S配管
		ロック検出	アクチュエータ コンピュータ