


E-SX80, 80Y系 E-GX81系 E-YX80, 80Y系 Q-LX80, 80Y系

P, A, V店

**標 題** トヨタ マークII, チェイサー, クレスタ修理書の内容訂正のお知らせ


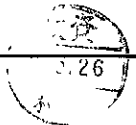


トヨタ マークII, チェイサー, クレスタ修理書下巻 (品番62113, 1988年8月発行) の内容に誤りがありましたので訂正いたします。

部位 P11-75,76 パワーステアリングエレクトリカルコントロールのトラブルシューティングの不具合現象別フローチャート  
訂正

**1** **アイドリング時ステアリング操だ力が大きい (据え切りが重い)**

パワーステアリングとしての作動をしている場合 (若干パワーアシストをしている場合) は, フローチャートに従って点検を行う。パワーステアリングとしての作動をまったくしていない場合は, 油圧点検 (P11-5参照) を行う。

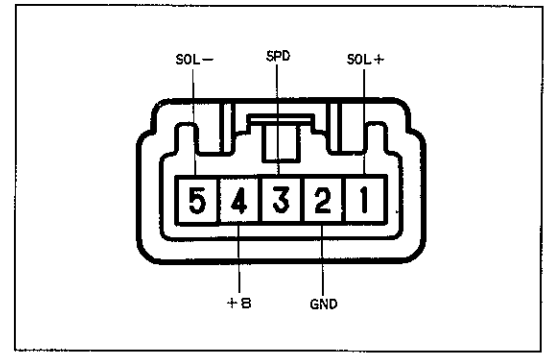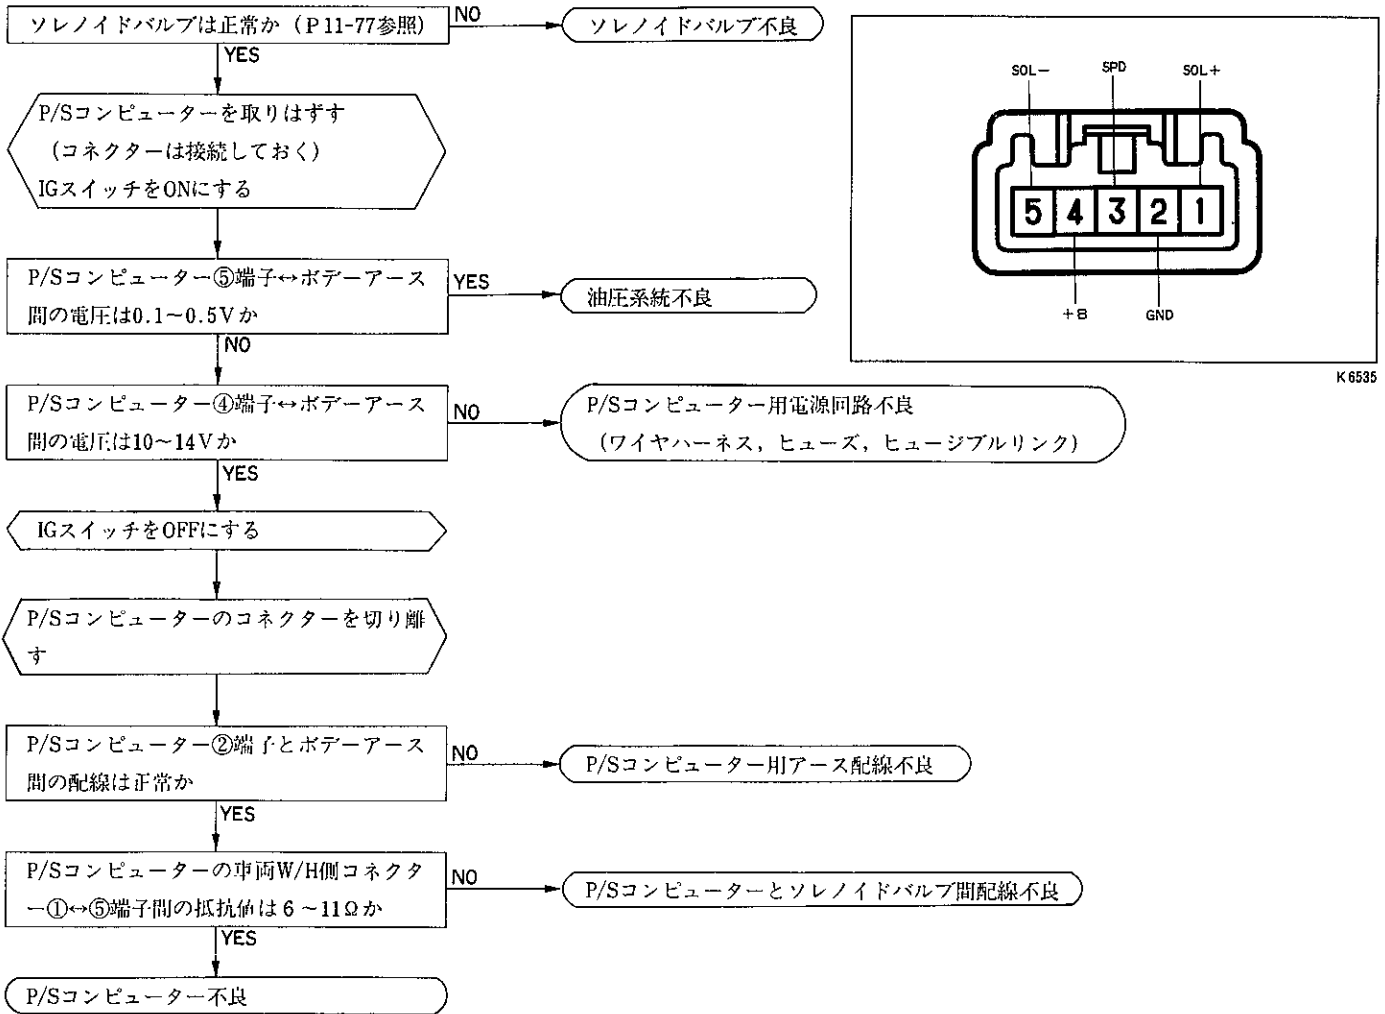

K 6535

2

車速が上がってもステアリング操だ力が大きくなる

アイドリング時の据え切り操だ力が大きい  
か (P11-7参照)

NO

チャート1を点検する

YES

ソレノイドバルブは正常か  
(P11-77参照)

NO

ソレノイドバルブ不良

YES

車両をスピードメーターテスターにセットして、P/Sコンピューターを取りはずす  
(コネクターは接続しておく)

走行中P/Sコンピューター③端子↔ボデー  
アース間の電圧は、1.5V以下↔4.5V以上の  
繰り返しとなっているか

NO

P/Sコンピューターおよびコンビネーションメーターのコネクターを切り離す  
(アナログメーターP13-45, 46参照), (デジタルメーターP13-63, 64参照)

YES

スピードセンサーは正常か  
(アナログメーターP13-52参照)  
(デジタルメーターP13-69参照)

NO

スピードセンサー不良

YES

P/Sコンピューターとコンビネーション  
メーター間の配線は正常か  
(アナログメーターP13-45, 46参照)  
(デジタルメーターP13-63, 64参照)

NO

P/Sコンピューターとコンビ  
ネーションメーター間配線不  
良

YES

NO

P/Sコンピューター不良

YES

P/Sコンピューター⑤端子↔ボデーアース  
間の電圧は正常か  
基準値

車速	電圧
0 km/h	0.3~0.5V
100km/h	上記電圧マイナス 0.1~0.3V


NO

P/Sコンピューター用アース配線不良

YES

P/Sコンピューター②端子とボデーアース  
間の配線は正常か

ソレノイドバルブ不良

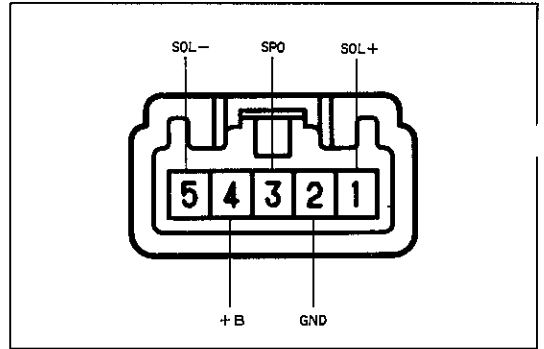

K 6555