

P 店

標 題 マークII ワゴン修理書の内容訂正のお知らせ

マークII ワゴン修理書(62850, 1997年4月発行)の内容に誤りがありましたので訂正いたします。

部位 P8-51 ブレーキアンチロックブレーキシステム(ABS)ダイアグノーシスコード一覧表

〈訂正内容〉ダイアグノーシスコード49の診断系統を下記のように訂正(部分)

正	49	ストップランプスイッチ系断線 (STP)	① イグニッションスイッチ ON中, ABS 非作動中 ② IG1端子電圧 9.5~18.0V STP端子↔GND端子間の抵抗100kΩ以上 ③ 0.3秒以上	・ストップランプワイヤハーネス
誤	49	ストップランプスイッチ断線 (STP)	① イグニッションスイッチ ON中, ABS 非作動中 ② IG1端子電圧 9.5~18.0V STP端子↔GND端子間の抵抗100kΩ以上 ③ 0.3秒以上	・ストップランプワイヤハーネス

部位 P8-53 ブレーキアンチロックブレーキシステム(ABS)ダイアグノーシスコード一覧表

〈訂正内容〉ダイアグノーシスコード49の診断系統, 診断内容を下記のように訂正(部分)

正	49	ストップランプスイッチ系断線 (STP)	① コンピューターのSTP端子が1.2~6.9V ② 0.3秒以上	・ストップランプワイヤハーネス
誤	49	ストップランプスイッチ断線 (STP)	① コンピューターのSTP端子が1.2~1.8V ② 0.3秒以上	・ストップランプワイヤハーネス

担当: 第2技術室 橋本
TEL: 05617-4-4563