


全店

標 題 SRSエアバッグ・プリテンショナーダイアグノーシスコード 63、73 [B0130,B0135] の  
トラブルシューティング誤記訂正のお知らせ

下記修理書（修理書／追補版）のSRSエアバッグ・プリテンショナー付シートベルトダイアグノーシスコード別トラブルシューティングの内容に一部誤りがありましたので訂正いたします。

資 料 名	品 番	発 行 年 月	ペ ー ジ
センチュリー修理書	62180	1997年 4月	9-36
セルシオ修理書／追補版	62184	1997年 7月	7-36
クラウン セダン・ハードトップ修理書／追補版	62183	1997年 7月	6-40
クラウン マジェスタ修理書／追補版	62182	1997年 7月	7-40
アリスト修理書	62181	1997年 8月	9-39
ハリヤー修理書	62188	1997年12月	10-40
スパシオ修理書	62848	1997年 1月	7-30
マークIIワゴン修理書	62850	1997年 4月	10-37
カローラ、スプリンター修理書／追補版	62854	1997年 4月	8-31
カローラ、スプリンター ハードトップ、ワゴン、バン修理書／追補版	62856	1997年 4月	8-32
スプリンターカブリ修理書／追補版	62855	1997年 4月	6-30
カルディナ修理書	62858	1997年 9月	15-40
アバロン修理書／追補版	62861	1997年10月	4-37
プリウス修理書	62866	1997年10月	9-33
コロナ プレミオ修理書／追補版	62871	1997年12月	10-34
コルサ、カローラII、ターセル修理書／追補版	62863	1997年12月	6-31
サイノス修理書／追補版	62869	1997年12月	6-31
スターレット修理書／追補版	62867	1997年12月	7-31
ハイエース レジアス修理書	62945	1997年 3月	15-29
イプサム修理書／追補版	62939	1997年 8月	6-33
グランビア修理書／追補版	62940	1997年 8月	9-33
RAV4L, RAV4J修理書／追補版	62946	1997年 9月	8-33
ハイラックス修理書	62935	1997年 9月	14-29
エスティマ修理書／追補版	62951	1998年 1月	4-30
エスティマミナ、エスティマシグマ修理書／追補版	62952	1998年 1月	3-30
タコリス ノアバン、ライトエース ノアバン修理書／追補版	62953	1998年 1月	3-30
ランドクルーザープラド修理書／追補版	62954	1998年 1月	3-34
トヨタ 救急車ハイブリッド新型車解説書・修理書	61901	1997年 5月	10-29

コード63, 73  
[B0130, B0135] 点火回路[PR+~PR-(PL+~PL-) 端子間短絡

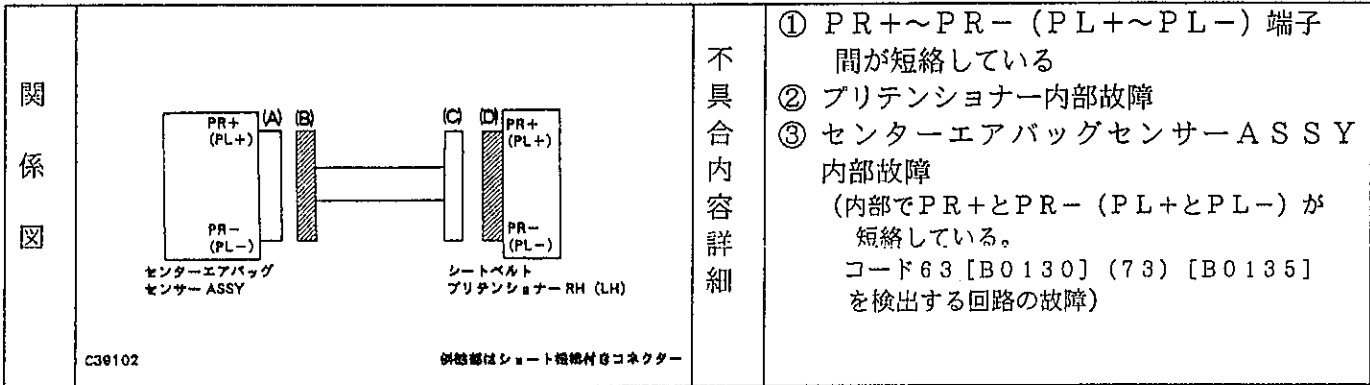

```

    graph TD
        Start([コネクタAとB, CとDを切り離す]) --> Step1[コネクタB~コネクタC間短絡点検]
        Step1 -- YES --> Step2[コネクタAとBを接続する]
        Step1 -- NO --> Step3([ワイヤハーネス (B~C間)、コネクタB およびCの修理または交換])
        Step2 --> Step4[コネクタCのPR+, PR- (PL+, PL-) 端子間を短絡する]
        Step4 --> Step5[バッテリーのOターミナルを接続し、イグニッションスイッチをACCまたはONにして60秒間待機する]
        Step5 --> Step6[センターエアバッグセンサー ASSY 短絡点検]
        Step6 -- YES --> Step7[バッテリーのOターミナルを切り離し、90秒待機する]
        Step6 -- NO --> Step8([コード63[B0130] (73)[B0135]出力])
        Step8 --> Step9([センターエアバッグセンサー ASSY 交換])
        Step7 --> Step10[コネクタCとDを接続する]
        Step10 --> Step11[バッテリーのOターミナルを接続し、イグニッションスイッチをACCまたはONにして60秒間待機する]
        Step11 --> Step12[プリテンショナー短絡点検]
        Step12 -- YES --> Step13[点検作業時のコネクタ脱着などにより不具合が正常な状態に復帰したため再度、手法を用いて不具合を再現させる。 (「総説」参照)]
        Step12 -- NO --> Step14([コード63[B0130] (73)[B0135]出力])
        Step14 --> Step15([プリテンショナー 交換])
    
```