
クーリング (2MZ-FE・1MZ-FE)

クーリングシステム	CO-1
単体点検	CO-1

変更概要


2MZ-FE、1MZ-FEエンジンの改良により、マークIIワゴン修理書（品番62850、1997年4月発行）の内容から次の項目を変更しました。

1. クーリングシステム
 - 単体点検

クーリングシステム

単体点検

CO028-01

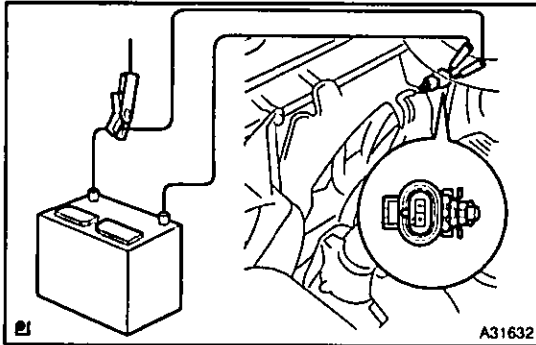

1. クーリングファンモータ

(a) 電流点検


- (1) モータコネクタにバッテリーを接続し、その配線に SST をセットする。

SST 09082-00030, 09083-00300

- (2) ファンモータを回転させたとき、基準値内の電流でスムーズに回転することを確認する。

基準値

8.5~11.5 A

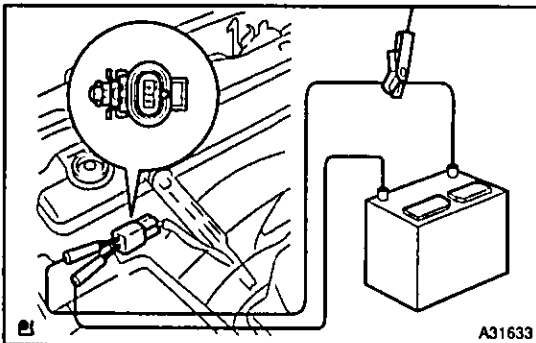

2. クーリングファンモータNo. 2

(a) 電流点検

- (1) モータコネクタにバッテリーを接続し、その配線に SST をセットする。

SST 09082-00030, 09083-00300

- (2) ファンモータを回転させたとき、基準値内の電流でスムーズに回転することを確認する。

基準値

8.5~11.5 A

MEMO